

AUDIOVOLT


Hyundai IX35 en Kia Sportage 2010 - 2016

Belangrijke aanvullende informatie voor de installatie

Lees altijd eerst de algemene handleiding. Deze tekst is slechts een kleine, aanvullende handleiding en vervangt de hoofd handleiding niet.

Geen geluid:

Heeft u na aansluiten geen geluid, controleer dat de FL en FR output kabel van de radio zit gekoppeld aan de RCA kabels die komen vanaf de canbus decoder

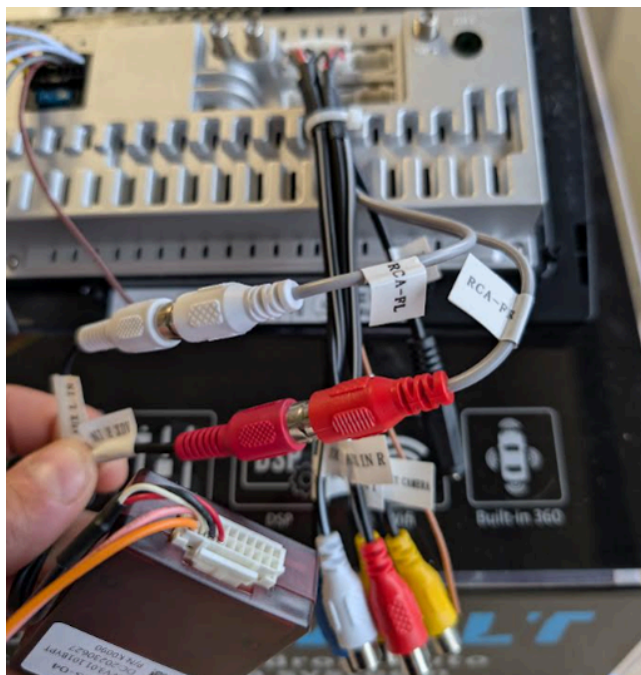


Heeft uw auto een infinity sound systeem (staat dan naast de radio op het paneel) dan is het belangrijk dat u een andere kabel besteld heeft.

AUDIOVOLT

Geen werkende camera:

Beeld schakelt niet om:


indien het beeld niet omschakelt als de auto in zijn achteruit gezet wordt, dan betekent dit dat de reverse kabel niet wordt voorzien van stroom. **Bij de 16 polige stekker die de radio in gaat.** Zit reverse naast de rode positie (zwart- rood – reverse) deze is meestal roze of bruin van kleur.

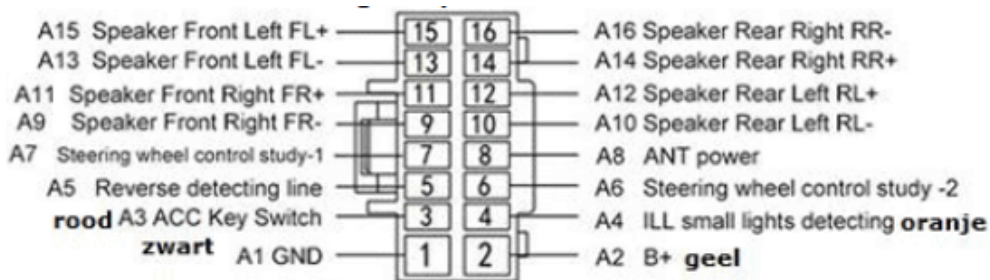

Koppel de kabel die het achteruitrijsignaal verzorgt in de Kia of Hyundai door met onze radio reverse detectie draad.



Reverse input 16pins kabel, hier koppelt u deze dan aan

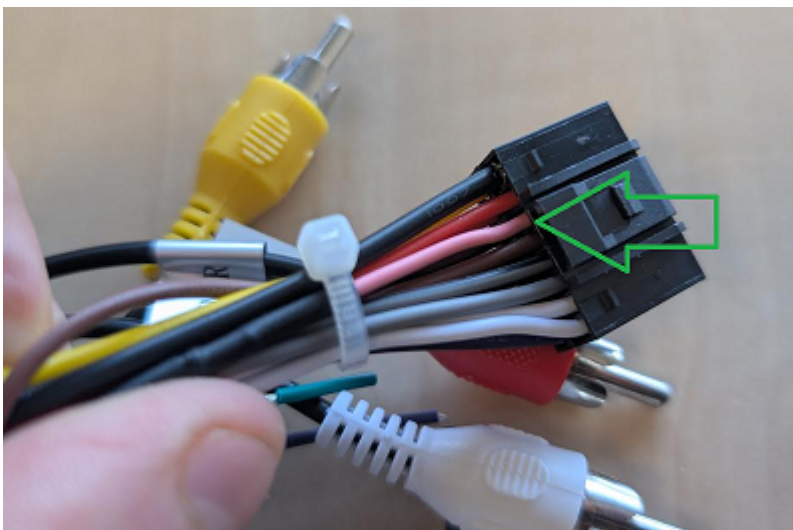

AUDIOVOLT

Beeld schakelt om maar geen camera beeld

Instellingen voor de camera:

Via settings/instellingen klik op het kopje video. Hierbij is het van belang dat het camera-hardware kanaal staat ingesteld op AHD.

Daarbij is het afhankelijk van de camera of het Precamera invoertype en het camera signaaltype moet worden ingesteld op CVBS NTSC of PAL.

Indien de radio omschakelt maar er is geen beeld, wijzig dan deze instelling.

